

## اسپکتر و فتومتر جذب اتم و موارد استعمال آن در تجسسات بالینی

دکتر قاسم محتاط \*

است که اتمها را تحریک میکند [۳۰۲]

بر مبنای این رابطه در حرارت ۱۷۲۷ درجه سانتیگراد نسبت اتمهای تحریک شده از سدیم که دارای خط رزنانس ۵۸۹۰ انگستروم است به اتمهای تحریک نشده  $\frac{1}{10000}$  است و در حرارت ۴۷۲۷ درجه سانتیگراد این نسبت برای فلز روی  $\frac{4727}{10000}$  میباشد باین جهت در روش فلوم فتومتری که بر مبنای طیف نشری انجام میگردد اندازه گیری فلزات سنگین امکان پذیر نمیشود و این روش تنها در مورد فلزات قلیائی قابل استفاده است.

بنابراین برای اندازه گیری فلزات دیگر از روش جذب اتمی استفاده مینمایند زیرا در این روش احتیاج به اتمهای تحریک شده نمیشود و نوری که از لامپ مخصوص فلز مورد آزمایش (لامپ کاتد میان تهی) خارج میشود در اثر عبور مکرر از وسط شعله ای که اتمهای فلزی در آن پراکنده هستند جذب ذرات فلز مزبور میشود به این ترتیب مقدار نور جذب شده متناسب با تعداد اتمهای پراکنده در شعله بوده بعبارت دیگر متناسب با غلظت جسم مورد آزمایش است.

همانطور که در تصویر شماره یک مشاهده میشود دستگاه اسپکتر و فتومتر جذب اتمی شامل قسمتهای زیرین است:

- الف- منبع نورانی (6) لامپ کاتد میان تهی است که نور مر بوط به فلز مورد آزمایش را با طول موج مخصوص همان فلز ایجاد میکند.
- ب- دستگاه تبخیر کننده (7) این دستگاه محلول محتوی ترکیبات فلزی را که مورد آزمایش است بصورت بخار در روی شعله میپاشد.
- ج- دستگاه تولید کننده شعله (12) در اثر سوختن گازهای

در سال ۱۸۶۰ کیرشوف و بنسن (Kirchoff and Bunsen) مشاهده کردند که طول موجهای خطوط جذبی تیره (Fraunhofer) در طیف خورشید با طول موجهای خطوط مر بوط به عناصر شیمیائی در طیفهای نشری مختلف منطبق است. این دانشمندان بر پایه این فرض که اتمها نور را در همان طول موجهایی جذب میکنند که آنرا منتشر میسازند وجود چندین عنصر را در اتمسفر خورشید حدس زدند.

در سال ۱۹۵۵ Walsh نشان داد که پدیده جذب اتمی میتواند برای اندازه گیری کمی فلزات مورد استفاده قرار گیرد همچنین نامبرده ثابت کرد که اندازه گیری فلزات بوسیله طیف-سنجی بر مبنای جذب اتمی بسیار حساستر از اندازه گیریهاست که با طیف سنجی بر مبنای طیف نشری صورت میگیرد. [۱]

مبنای روش اندازه گیری بوسیله اسپکتر و فتومتر جذب اتمی باین ترتیب است: هرگاه ملکول یک جسم مانند کلرور سدیم را در روی شعله بطور مستقیم حرارت دهند به اتمهای سازنده خود تبدیل میشود در این عمل عده ای از اتمها تحریک شده در نتیجه الکترونها از لایه های درونی که سطح انرژی کمتری دارند به لایه های بیرونی که دارای سطح انرژی بیشتری هستند میروند اتمهای تحریک شده هنگام برگشت بحالت اولیه (سکون) اشعه ای از خود ایجاد میکنند که مبنای اندازه گیری بر روش طیف نشری است و اختلاف انرژی بین اتمهای تحریک شده و در حال سکون


$$\text{از رابطه } \frac{N_j}{N_0} = \alpha \exp(-E_j/kT)$$

بدست میآید در این رابطه  $N_j$  عده اتمهای تحریک شده و  $N_0$  عده اتمهای تحریک نشده است و  $E_j$  اختلاف انرژی بین دو حالت مزبور،  $k$  ضریب ثابت بولتزمن (Boltzmann) و  $T$  درجه حرارتی

\* گروه آموزشی بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

اندازه گیری کلسیم و منیزیم بسروش فللام فتومترى رضایت بخش نبوده و موفقیت آمیز نمیشد ولی میتوان بسروش اسپکتروفتومتر جذب اتمى این فلزات را بنحو مطلوب اندازه گیری کرد.

درمورد اندازه گیری کلسیم از شعله استیلن و هوا یا هیدروژن و هوا استفاده میشود برای از بین بردن جذب اشعه بوسیله پروتئینها سرم را با اسیدتری کلرواستیک مخلوط میکنند تا پروتئینهای آن رسوب کند و چون نمکهای کلسیم بصورت سولفات یا فسفات در حرارت شعله کاملاً تجزیه نمیشوند برای جلوگیری از تداخل عمل با افزودن کارور استرونیوم یا کلرولانتانیوم به محلول مورد آزمایش انجام میگردد زیرا کلسیم بسهولت با فلزات مزبور جا بجا میشود یا اینکه با افزودن محلول اسیداتیلن دی آمین تترا-استیک EDTA کلسیم بصورت ترکیب شلات درمی آید و دروى شعله به آسانی از این ترکیب جدا میشود. در اندازه گیری منیزیم به نمونه مورد آزمایش کلرواسترونیوم یا ملخ سدیم EDTA یا محلول یکدمه نرمال اسید کلریدریک افزوده میشود. در تصویر شماره ۲ منحنى تعیین مقدار منیزیم نشان داده شده است [۱،۵]

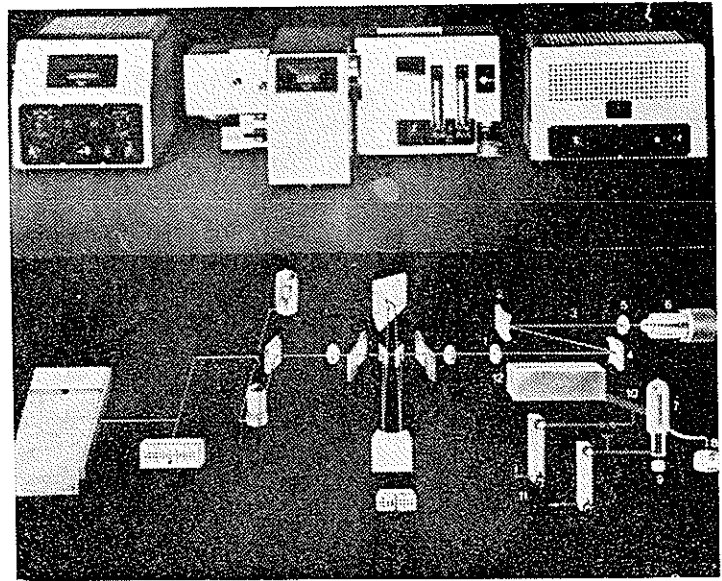

شکل (۱)

مختلف مانند استیلن، هیدروژن پروپان و بوتان با هوا یا اکسیژن در این دستگاه شعله مناسب ایجاد میشود.

دستگاه یکرنگ کننده نور (Monochromator) که تنها نور ایجاد شده با طول موج معین را از خود عبور میدهد.

سلول فتوالکتريک یا فتومولتی پلایر (Photomultiplier) هـ سلول فتوالکتريک اندازه گیری نور شامل يك گالوانومتر است که متناسب با شدت نور منحرف میشود.

ز دستگاه ثابت درجه انحراف گالوانومتر را بشکل منحنى در روى کاغذ ثبت میکند. [۴]

موارد استفاده اسپکتروفتومتر جذب اتمى در تجسسات بالینی بشرح زیر است:


۱- تعیین مقدار فلزات موجود در مایعات بدن مانند سرم خون، ادرار و بزاق.

۲- تعیین مقدار فلزات سنگین که در موارد بخصوصی در مایعات بدن یافت میشود.

۳- تعیین مقدار فلزات که بطور عمده یا تراس در بافتها وجود دارند.

در موارد اول و دوم اندازه گیری در روى ماده مورد آزمایش (بدون آنکه احتیاج به خاکستر آن باشد) بعمل می آید. درمورد سوم باید ماده مورد آزمایش را سوزانیده و در روى خاکستر آن اندازه گیری را انجام داد.

در تعیین مقدار سدیم و پتاسیم سرم خون با وجود رجحان روش اسپکتروفتومتر جذب اتمى از فللام فتومترى استفاده میشود.

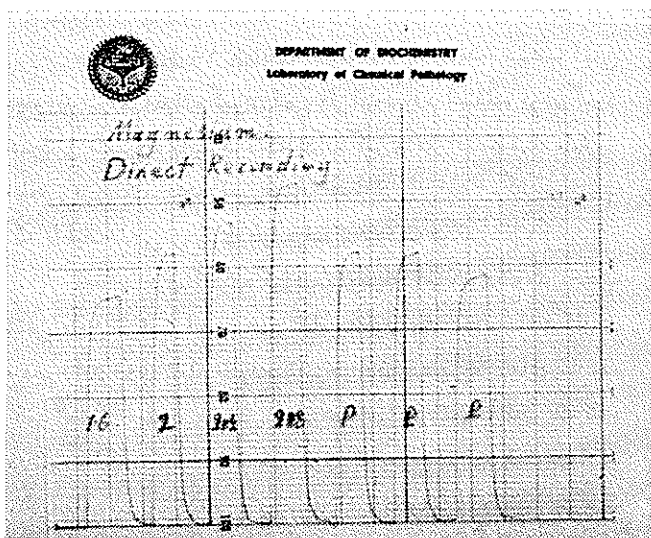


شکل (۲)

روشهای متداوله درمورد اندازه گیری مقدار فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و کادمیوم بر مبنای رنگ سنجی است که احتیاج بخاکستر این مواد و کنترل دقیق pH است ولی بطریق اسپکتروفتومتر جذب اتمى باین مراحل اضافی نیازی نیست و میتوان بدون هیچگونه ناشکالی فلزات سرب و کادمیوم را اندازه گیری کرد. تصویر شماره (۳) منحنى اندازه گیری فلز روی را در آزمایشگاه نشان میدهد.

برای اندازه گیری مقدار نیکل و سرب آنها را بکمک یک ماده آلی مانند متیل ایزوبوتیل کتون از مایع مورد آزمایش استخراج میکنند سپس با یک ماده شلات کننده مانند پیرولیدین دی تیوس کاربامات امونیوم که در PH های مختلف از ۲ تا ۱۱ باعده زیادی از فلزات ترکیب میگردد فلز را بصورت ترکیب شلات درمی آورند و آزمایش بر روی محلول اخیر انجام میگردد. با این روش مقدار سرب تا ۰/۰۲ میکروگرم در یک میلی لیتر اندازه گیری شده است.

برای تعیین مقدار فلزات در بافتها ابتدا آنرا خاکستر نموده و این خاکستر را در اسید رقیق حل مینمایند و آزمایش در روی محلول اخیر دنبال میشود. [۲]

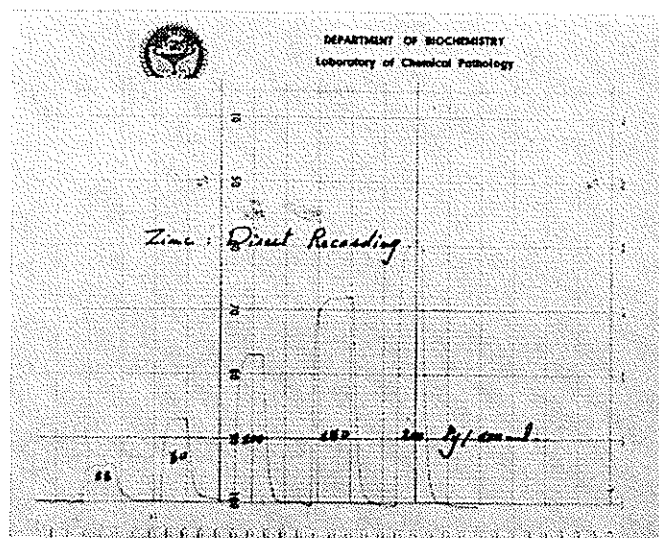

شکل (۲)

## REFERENCES.

1. Sunderman, F.W., Carrel, J.E., Amer.J. Clin. Path., 43: 302, 1965.
2. Willis, J. B., Clin. Chem., 2: 258, 1965.
3. Barrow, G. M., In Physical Chemistry, 339, Mc Graw. Hill Book Company. 1966.
4. Glick, D., Editor In Methods of Biochemical Analysis, 47, Interscience, New York, 1963.
5. Sobotka, H. Editor in Advance in Clinical Chemistry, 55, Acad. Press. New, York. 1964.